

Espectròmetre de 360 MHz

2008

| Data | Responsable(s) | Incidència | Observacions |
|------------|----------------|---|--|
| 2009-02-29 | Miquel | El senyal de lock desapareix en fer lock <solvent>. | Moltes vegades, el senyal de lock a la finestra <i>lock display</i> desapareix en executar la comanda lock <solvent>. El problema no es dona si s'agafa el lock manualment. 2009-02-20 Incidència aparentment resolta amb l'actualització del Topspin v. 1.3 al patchlevel 8. |
| 2009-02-01 | Pau | Costa sintonitzar el P-31 al canal BB. | Caldrà comprovar el funcionament dels components mecànics de la sintonia del canal BB, i decidir si cal programar l'enviament de la sonda a fàbrica. |
| 2008-09-25 | Miquel | Canvi del sensor d'heli | Òscar (Bruker) - Es canvia els sensor d'heli i es calibra el 0% (-33,3 cm) i el 100%. Les primeres setmanes caldrà comprovar la mesura del consum d'heli, uns $5 \pm 1\%$/setmana. |
| 2007-07-29 | Pau | L'ordenador es penja | Passa sovint quan es programen carbonis a la nit... en el tractament d'excepcions posa que no hi ha prou memòria: "java.head.no_space" o alguna cosa així. L'usuari perd la nit. 2009-02-20 incidència aparentment resolta amb l'actualització del Topspin v. 1.3 al patchlevel 8. |
| 2007-09-03 | Miquel, Òscar | El sensor d'heli no baixa del 54% | El canvi i calibració del sensor estava previst per la segona setmana de gener, coincidint amb la recàrrega d'heli. Però aquesta es va avançar una setmana per error de Carburos Metàlics. Resta PENDENT per la propera vegada que s'hagi de recarregar l'imant. Caldrà programar-ho amb l'Òscar amb antelació. |

From:

<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:

https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=rmn_360&rev=1237290041

Last update: **2009/03/17 12:40**

