

Espectròmetre de 500 MHz

2008

Data	Responsable(s)	Incidència	Observacions
------	----------------	------------	--------------

2008-11-13

2008-11-13	Miquel	Reparació de l'amplificador de RF	SI 08H30335 - En Teo detecta una pèrdua de potència al canal x de l'amplificador RF, el puls de 13-C es duplica, de $\sim 15 \mu s$ a $\sim 30 \mu s$. L'Óscar (Bruker) confirma el problema. S'ha d'enviar a reparar l'amplificador a fàbrica. 2008-11-19. Arriba l'amplificador en préstec. Es programa el canvi de l'amplificador per l'1 de desembre.
2008-10-07	Míriam	Problemes amb el <i>gradshim</i>	Óscar (Bruker) - El gradshim no funciona correctament. El parameter set que s'utilitza per fer el <i>gradshim</i> no és el més adequat. Es canvia per <i>grad2h.cp</i> , utilitzant la iteració <i>cp2h2step</i> . Parametres adequats per treballar amb l'SPE.
2008-09-25	Miquel	Reparació del DAD	SI 08H30274 - S'envia el DAD a reparar. S'arriba a l'acord de bescanviar el DAD en préstec per l'enviat a reparar.
2008-09-23	Miquel	Reparació de la criosonda	Óscar (Bruker) - La línia d'emergència de nitrogen gas no funciona. Aprofitant el tall de nitrogen gas per la revisió del tanc, es resol el problema. Malauradament, la criosonda s'atura i cal esperar a que faci el cicle de <i>warm up & cool down</i> . Al dia següent la criosonda funciona correctament.
2008-09-10	Míriam, Pau	Substitució del DAD	Cristina Daolio (Bruker) - Es canvia el DAD. El nostre caldrà enviar-lo a fàbrica per reparar el problema de l'Autozero. Consultar amb Bruker si cal obrir una SI.
2008-07-23	Pau	Reinstal·lació LC/MS-SPE (2 dies)	Alexander (Bruker) - (1) Instal·lació cryofit, amb canvi de cel·la. (2) S'han refet les connexions per treballar en mètode SPE. Les línies no passen per la vàlvula BCFU (només ho han de fer si es vol treballar en STOP-FLOW (Clarament NO recomanat pel tècnic)). (3) S'ha recalibrat el volum de transferència SPE $\rightarrow$ RMN, s'ha shimmat la nova cel·la (<i>rsh pau_lcnmr</i>). (4) També s'ha canviat la làmpada del UV, però els problemes amb l'autozero segueixen. El tècnic recomana canviar el detector sencer, o bé, intentar canviar només el shutter. (5) Mentre es feien els testos corresponents el tècnic ha detectat que tenim un problema amb la FCU1 o bé amb el sintetitzador de pulsos del 1H (CAL PARLAR AMB L'OSCAR). Aquest fet ocasiona pics no desitjats a l'espectre $\rightarrow$ veure espectre i FID hump-test.
2008-07-14	Miriam	Instal·lació cryofit (segon intent)	Óscar (Bruker) - Es posa super-glue a la cel·la, es monta el cryofit i es calibra el volum de transferència per treballar en mode SPE. Sembla que funciona.
2008-07-07	Pau	Instal·lació cryofit	S'intenta posar el nou cryofit, però quan l'agafo no hi ha posat el piu de seguretat i la cel·la cau de cop, amb el qual es desenganxa i no podem proseguir amb la instal·lació del cryofit.

Documentació tècnica

Temporalment, fins que s'organitzin les pàgines al nou servidor wiki, aquest serà el lloc de la documentació tècnica dels equips relacionats amb aquest espectròmetre.

Bomba de buit Varian DS-402

[n/a: Access denied]

Generador de nitrogen Parker Domnick Hunter UHPLCMS18

[n/a: Access denied]

Multiplicador de pressió Ingersoll-Rand CPN-88323621

[n/a: Access denied]

From:

<https://sermn.uab.cat/wiki/> - SeRMN Wiki

Permanent link:

https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=rmn_500&rev=1227174810

Last update: **2008/11/20 10:53**

